

Моменты затяжки на L-серию.

By hand

First step: 50NM±7NM - первый шаг, 50Нм+/-7Нм

Second step: 150NM±10NM - второй шаг, 150Нм+/-10Нм

Third step: loose for 360° - третий шаг, ослабляем болты на 360 градусов

Fourth step: 115NM±5NM - четвертый шаг, 115Нм+/-5Нм

Fifth step: check 115NM - пятый шаг, 115Нм

Sixth step: tight 120°±5 - шестой шаг, доворот на 120 градусов +/-5 градусов

С уважением, Русинов Петр.

Best regards, Peter Rusinov

Distributor DFSE Counterpart

ООО "Cummins" Russia

Tel. +7(495) 926-86-24/25 ext.117

Fax. +7(495)926-86-99

Cell. +7 (909) 998-99-00

e-mail: peter.rusinov@cummins.com

alt. e-mail: peterrusinov@mail.ru